

T. Hachura
26.08.2020 Hach

Katowice, dn. 2020-08-24

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

USIL 0221 0024-2020
STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE

Starostwo Powiatowe w Będzinie

ul. Jana Śączewskiego 6

42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO** zlokalizowanej w miejscowości BĘDZIN, BARLICKIEGO 20A. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4992
2.	4998
3.	4998
4.	4992
5.	4992
6.	4998

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	31.2	4992	125	6/ 4/ 6/ 6/ 6
2.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	LTE 2600/ LTE 800	31.2	4998	125	6/ 6
3.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	LTE 2600/ LTE 800	31.2	4998	240	4/ 4
4.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	UMTS 2100/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 900/ LTE 2100	31.2	4992	240	4/ 4/ 4/ 4/ 4
5.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	LTE 2100/ UMTS 2100/ UMTS 900/ LTE 1800/ GSM 900	31.2	4992	350	3/ 3/ 3/ 3/ 3
6.	19°4'51.5" 50°21'9.2"	LTE 800/ LTE 2600	31.2	4998	350	3/ 3

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.


Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.


W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

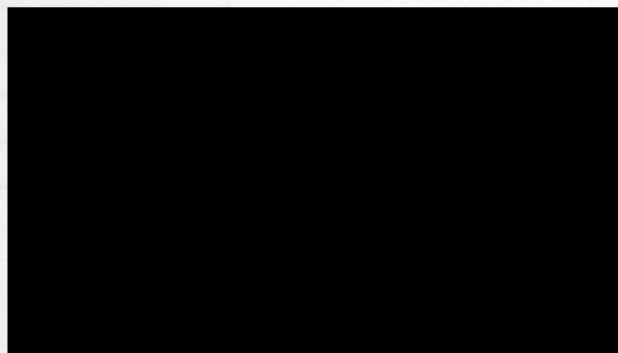



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

**SPRAWOZDANIE 4511/2020/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA**

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO

Adres: BĘDZIN, BARLICKIEGO 20A, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-07-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

Żak Agnieszka, **NetWorkS! Sp.z o.o.**

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BĘDZIN, BARLICKIEGO 20A.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bąbik Przemysław
Bajer Sebastian

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	LTE 2600/ LTE 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	125	6/ 6	31.2	4998
2	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	125	6/ 4/ 6/ 6/ 6	31.2	4992
3	LTE 2600/ LTE 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	4/ 4	31.2	4998
4	UMTS 2100/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 900/ LTE 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	4/ 4/ 4/ 4/ 4	31.2	4992
5	LTE 800/ LTE 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	3/ 3	31.2	4998
6	LTE 2100/ UMTS 2100/ UMTS 900/ LTE 1800/ GSM 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	3/ 3/ 3/ 3/ 3	31.2	4992

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2020-07-31	06:35 - 07:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17	17.2	62.4	62.4

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWIMP/W/094/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz laserowy	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,6}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ² E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	PPP w świetle otwartego okna na 2 piętrze kamienicy, ul. Barlickiego 20	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'8,2" 19°4'50,7"
2	PPP w płaszczyźnie okna na paterze, ul. Barlickiego 20B	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'9,8" 19°4'50,5"
3	GKP 240°, 1m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'9,1" 19°4'51,4"
4	PPP 1m od narożnika bloku, ul. M. Konopnickiej 5E	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'10,2" 19°4'52,4"
5	GKP 125°, 1m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'9,0" 19°4'52,2"
6	GKP 125°, 33m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'8,5" 19°4'53,5"
7	GKP 240°, 26m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'8,7" 19°4'50,3"
8	GKP 240°, 51m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	2	1,3	2.4	0.09	50°21'8,3" 19°4'49,2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	GKP 350°, 1m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'9,5" 19°4'51,7"
10	GKP 350°, 26m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'10,3" 19°4'51,5"
11	GKP 350°, 39m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	2	1,2	2.2	0.08	50°21'10,7" 19°4'51,4"
12	GKP 80°, 15m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'9,4" 19°4'53,1"
13	GKP 155°, 32m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'7,9" 19°4'52,4"
14	GKP 214°, 17m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	2	1,3	2.4	0.09	50°21'8,6" 19°4'51,1"
15	GKP 257°, 38m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'8,9" 19°4'49,5"
-	GKP 125°, 185m od anten	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'5,9" 19°4'59,0"
-	GKP 125°, 312m od anten	2	1,1	2.0	0.08	50°21'3,5" 19°5'4,2"
-	GKP 240°, 160m od anten	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'6,7" 19°4'44,5"
-	GKP 240°, 312m od anten	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'4,3" 19°4'37,9"
-	GKP 350°, 160m od anten	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'14,4" 19°4'50,0"
-	GKP 350°, 350m od anten	0,3-2,0	<1,0*	1.9	0.07	50°21'20,4" 19°4'48,4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ H [A/m] ²	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	PPP w świetle otwartego okna na 2 piętrze kamienicy, ul. Barlickiego 20	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'8,2" 19°4'50,7"
2	PPP w płaszczyźnie okna na paterze, ul. Barlickiego 20B	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'9,8" 19°4'50,5"
3	GKP 240°, 1m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'9,1" 19°4'51,4"
4	PPP 1m od narożnika bloku, ul. M. Konopnickiej SE	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'10,2" 19°4'52,4"
5	GKP 125°, 1m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'9,0" 19°4'52,2"
6	GKP 125°, 33m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'8,5" 19°4'53,5"
7	GKP 240°, 26m od elewacji budynku inst. zaliczając radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'8,7" 19°4'50,3"
8	GKP 240°, 51m od elewacji budynku inst. zaliczając	2	0.003	0.006	0.09	50°21'8,3" 19°4'49,2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radiokomunikacyjną					
9	GKP 350°, 1m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'9,5" 19°4'51,7"
10	GKP 350°, 25m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'10,3" 19°4'51,5"
11	GKP 350°, 39m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	2	0.003	0.006	0.08	50°21'10,7" 19°4'51,4"
12	GKP 80°, 15m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'9,4" 19°4'53,1"
13	GKP 155°, 32m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'7,9" 19°4'52,4"
14	GKP 214°, 17m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	2	0.003	0.006	0.09	50°21'8,6" 19°4'51,1"
15	GKP 257°, 38m od elewacji budynku inst zalcją radiokomunikacyjną	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'8,9" 19°4'49,5"
-	GKP 125°, 160m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'5,9" 19°4'59,0"
-	GKP 125°, 312m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'3,5" 19°5'4,2"
-	GKP 240°, 160m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'6,7" 19°4'44,5"
-	GKP 240°, 312m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'4,3" 19°4'37,9"
-	GKP 350°, 160m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'14,4" 19°4'50,0"
-	GKP 350°, 312m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	50°21'20,4" 19°4'48,4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

* wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

²wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością nie gorszą niż wymaganą w ZoE

⁴do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mn} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁶ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.2% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.21.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

- na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
- na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zlecniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń dostarczone przez zleceniodawcę nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/ T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 19 sierpnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał:

Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych


Paweł Papka

NetWorkSI Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium Badań Środowiskowych


Przemysław Bąbik

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

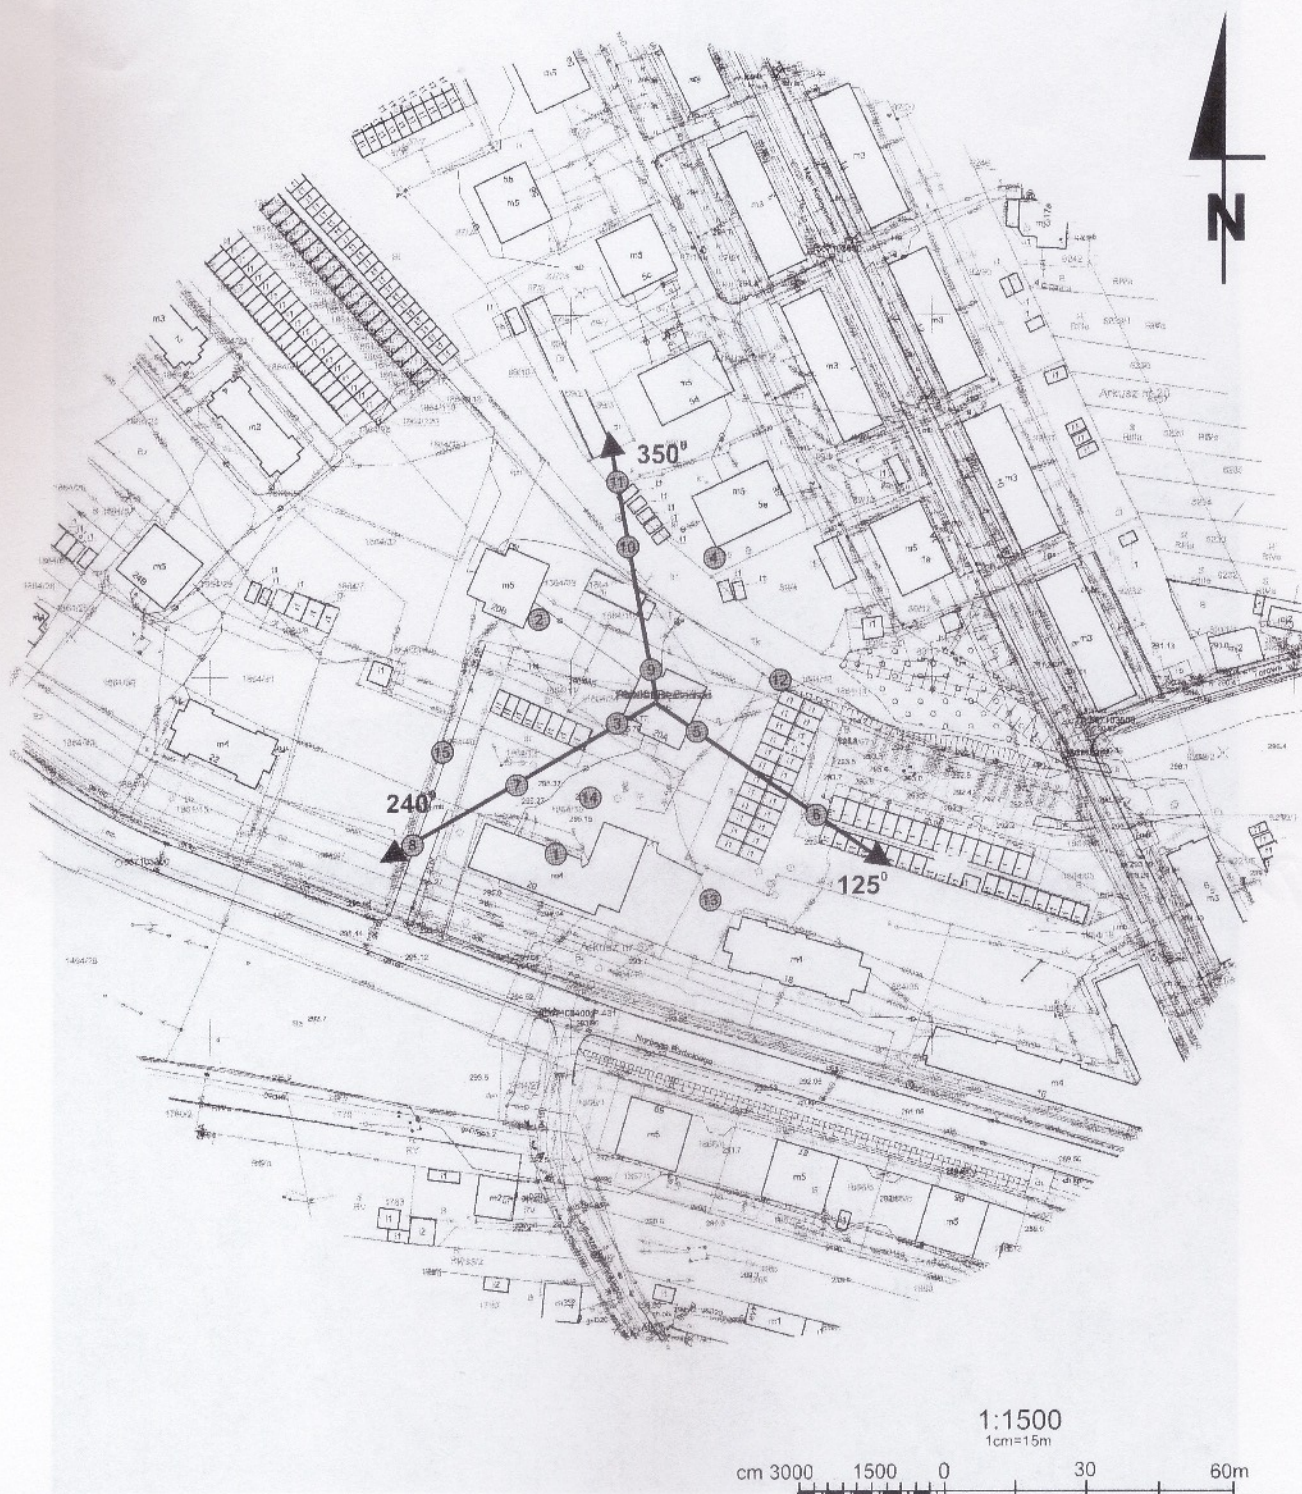

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
SKALA 1:1500	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 50717 (32717N!) KKA_BEDZIN_BARLICKIEGO

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.